

WINFLEX

Bande d'étanchéité pour points singuliers en toiture.



ÉTAPES D'APPLICATION

1



Étape 1 : Étanchéité en partie basse du boisseau

En pied de cheminée

Couper le WINFLEX (largeur de cheminée + 5 cm de chaque côté).

Recouvrir le boisseau au minimum de 8 cm et appliquer sur les ondulations des tuiles.

Enlever la protection de l'adhésif supérieur, puis de l'adhésif inférieur.

2



Étape 2

Couper à l'aide d'une paire de ciseaux les débords latéraux et les plier sur les cotés du boisseau.

Maroufler avec force sur le boisseau et sur les tuiles.

3



Étape 3

Maroufler le WINFLEX en suivant l'ondulation et en allant jusqu'en bas.

Un marouflage soigné est primordial pour assurer une bonne étanchéité.

4



Étape 4 : Étanchéité en parties latérales du boisseau

Couper un morceau de WINFLEX selon la largeur latérale du boisseau en rajoutant 25 cm.

Replier la bande d'étanchéité de 8 cm minimum vers le haut du boisseau.

Enlever la protection de l'adhésif supérieur, puis de l'adhésif inférieur.

5



Étape 5

Assurer un chevauchement de 3 cm sur le solin de devant.

Répéter les étapes 4 et 5 pour le côté opposé.


Le support doit être sec, propre et la température d'application d'au moins 5°C.
A conserver dans un endroit sec et à l'abri du froid et de la chaleur.

WINFLEX

Bande d'étanchéité pour points singuliers en toiture.

ÉTAPES D'APPLICATION

6

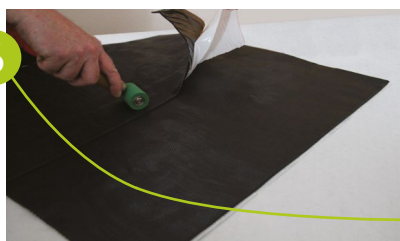


Étape 6

Couper le WINFLEX selon la largeur du boisseau en rajoutant 3 cm.
Le recouvrement sur les tuiles doit être d'au moins 15 cm et de 20 cm pour les pentes inférieures à 15°.

Si nécessaire, agrandir le WINFLEX en fusionnant deux morceaux.
Le chevauchement doit être au minimum de 5 cm.


2

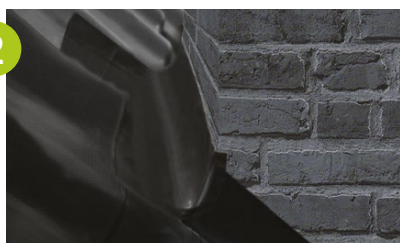

Étape 7

Maroufler en partie haute le WINFLEX et veiller à ne pas le maroufler à la base du boisseau pour éviter la formation de poches d'eau.
Pour éviter les fuites, il est important de bien former les coins.

3

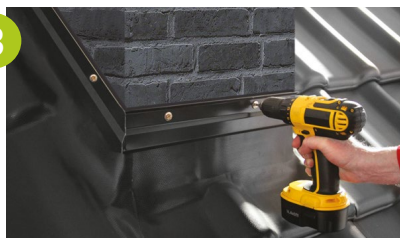

Étape 8

Fixer définitivement le WINFLEX avec le profilé de solin.
Fixation à l'aide de vis et chevilles.

4



Étape 9

Assurer l'étanchéité des joints au mastic.

Le support doit être sec, propre et la température d'application d'au moins 5°C.
A conserver dans un endroit sec et à l'abri du froid et de la chaleur.